


TOC MPO bulkhead set IP68, TOC MPO coupler IP68 und/and TOC MPO plug set IP68


Montagehinweis / Mounting information

1 Lieferumfang / Scope of delivery

TOC bulkhead set IP68 MPO Adaptor
J68071A0006

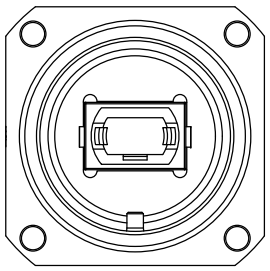


Montageausschnitt
Mounting cutout

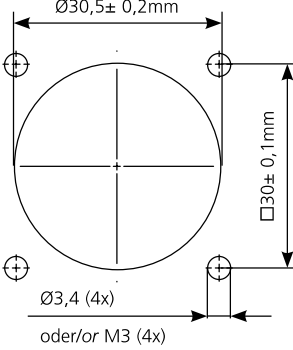

Ø30,5 ± 0,2 mm
Ø3,4 (4x)
oder/or M3 (4x)
130 ± 0,1 mm

2 Lieferumfang / Scope of delivery

TOC coupler IP68 MPO Adaptor
J68071A0007

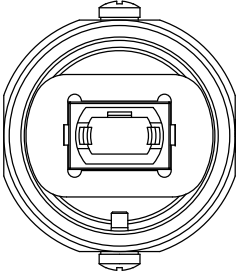


3 Optional

TOC bulkhead protective cap IP68
H60030A0000




TOC plug protective cap IP68
H60030A0001

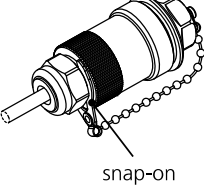

snap-on

Schutzkappen verschließen / close protective caps

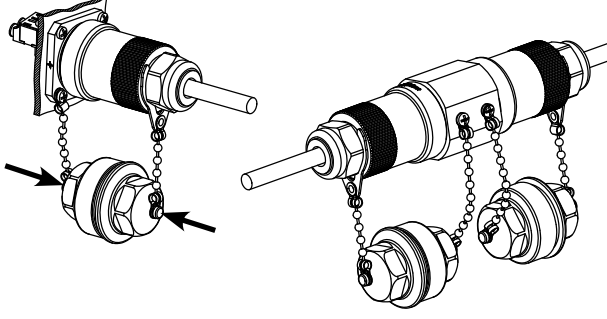

4 Lieferumfang / Scope of delivery

TOC plug set IP68 MPO male MM
J68070A0004


TOC plug set IP68 MPO male APC/SM
J68070A0005

TOC plug set IP68 MPO female MM
J68070A0006

TOC plug set IP68 MPO female APC/SM
J68070A0007

MTP/MPO plug set


- 1 protective cap
- 2 MTP/MPO plug
- 3 MPO crimp band
- 4 MPO push-pull housing extension
- 5 heat shrink tube

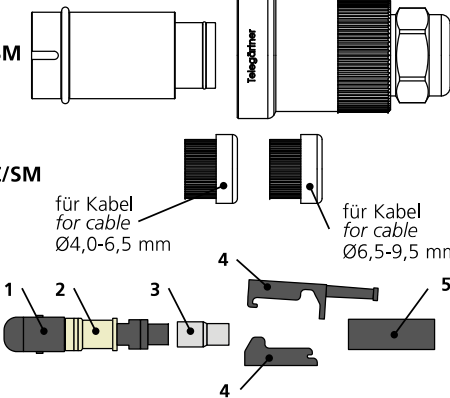

für Kabel
for cable
Ø4,0-6,5 mm


für Kabel
for cable
Ø6,5-9,5 mm

5 Teile des Steckerkörpers zusammenfügen / press plug housing parts together (1+2)

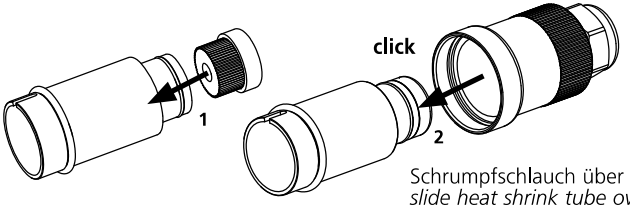


click

Schrumpfschlauch über das Kabel schieben
slide heat shrink tube over cable

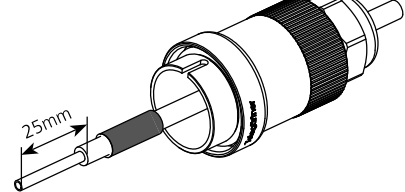


25mm

MPO Stecker an Kabel angeschlossen
MPO plug connected to cable

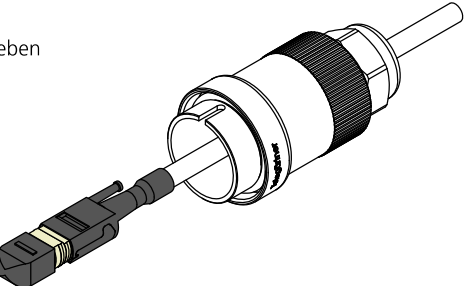


6 MPO Stecker in MPO Kupplung des Flanschkörpers einrasten

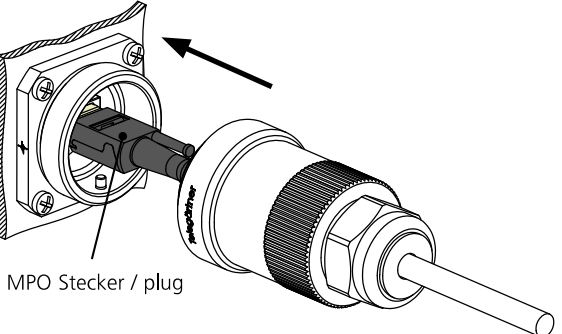

MPO Stecker / plug


press MPO plug into the MPO Adaptor of bulkhead until snap-in

7 Steckerkörper über den MPO Stecker auf den Flanschkörper schieben
slide plug housing over MPO plug onto bulkhead

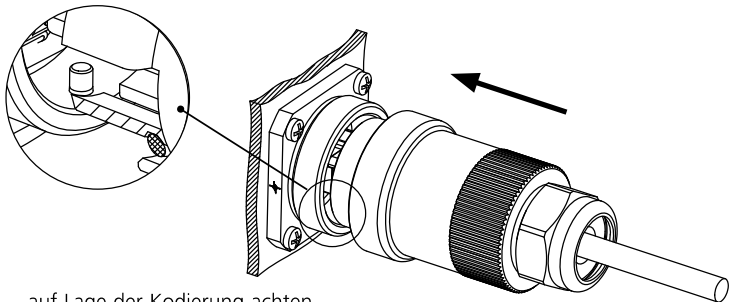

auf Lage der Kodierung achten
pay attention to the position of the coding

8 Steckerkörper mit Gabelschlüssel (SW24) bis zum Anschlag auf die Kupplung festdrehen / tighten plug body with spanner 24AF until stop

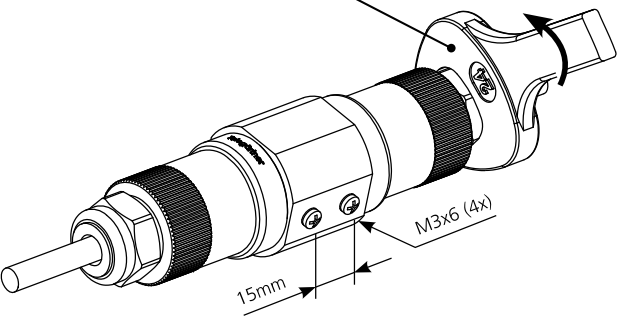

M3x6 (4x)
15mm